PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-168515

(43)Date of publication of application: 23.06.1998

(51)Int.CI.

C21D 6/00 C21D 1/06

C21D 1/76

C21D 9/32 C21D 9/40

C23C 8/26 C23C 8/80

(21)Application number: 09-213664

(71)Applicant: NIPPON SEIKO KK

(22)Date of filing:

07.08.1997

(72)Inventor: UEDA KOJI

OKITA SHIGERU MITAMURA NOBUAKI

KIUCHI AKIHIRO

(30)Priority

Priority number : 08269780

Priority date: 11.10.1996

Priority country: JP

(54) HEAT TREATED ARTICLE

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent cracking caused by air cooling and the defect of white points in machine parts in a short time, to improve the toughness thereof and to prolong its service life by executing heat treatment in which the parts is isothermally held to the Ms point of the noncarburized part or above and to the A1 transformation point of the carburized part and noncarburized part or below at the time of cooling after carburizing or carbonitriding treatment and thereafter executing quenching.

SOLUTION: Before the stage of isothermal holding, in the case the temp. reduces to less than the Ms point of the core part (noncarburized part), martensite is formed, and also, it lies in a state in which a large amt. of hydrogen remains to increase the danger of causing air cooling cracking and the defect of white points, therefore, the attainment of its temp. to less than the Ms point must be avoided. Furthermore, in consideration of the efficiency of exhausting hydrogen, the isothermal holding temp. is optimumly regulated to directly below the A1 transformation point from the point of preventing the defect of white points. On the other hand, the temp. at which isothermal transformation swiftly progresses is preferable from the point of preventing air cooling cracking, and the one less than the A1 transformation point and also lower by 30 to 50° C is optimum.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

06.08.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

BEST AVAILABLE COPY

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平10-168515

(43)公開日 平成10年(1998)6月23日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号		FΙ					
C 2 1 D	6/00			C 2	1 D	6/00		D.	
								K	
	1/06					1/06		Α	
	1/76					1/76		M	
	9/32					9/32		Α	
			審査請求	未請求	請求	頃の数1	OL	(全 22 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特願平9-213664		(71)	出願人	000004	1204		
						日本籍	工株式	会社	
(22)出願日		平成9年(1997)8月7日		東京都品川区大崎1丁目6番3号			番3号		
				(72)	発明者	植田	光司		
(31)優先権主張	長番号	特願平8-269780				神奈川	県藤沢	市鵠沼神明一	丁目5番50号
(32)優先日		平8 (1996)10月11日				日本精	江株式	会社内	
(33)優先権主張	医国	日本 (JP)		(72)	発明者	沖田	滋		
						神奈川	県藤沢	市醫沼神明一	丁目 5 番50号
						日本精	工株式	会社内	
				(72)	発明者	三田村	宜晶		
						神奈川	県藤沢	市鵠沼神明一	丁目 5 番50号
						日本精	工株式	会社内	
				(74)	代理人	弁理士	森	哲也 (外2)	名)
									最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 熱処理品

(57)【要約】

【課題】 従来の設備をそのまま流用して製造できると 共に、短時間の処理で放冷割れ及び白点性欠陥の両方を 確実に防止することができ、しかも、組織を改善して朝 性を高め、これにより、機械部品の寿命延長を図ること ができる熱処理品を提供する。

【解決手段】 浸炭或いは浸炭窒化処理後の冷却時に、非浸炭部のMs点以上、浸炭部及び非浸炭部のA、変態点直下~600°Cの温度域に恒温保持する熱処理を施し、その後、焼入れ硬化してなる金属組織を有する熱処理品。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 浸炭或いは浸炭窒化処理後の冷却時に、 非浸炭部のMs点以上、浸炭部及び非浸炭部のA、変態 点以下の温度域に恒温保持する熱処理を施し、その後、 焼入れ硬化してなる金属組織を有することを特徴とする 熱処理品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば自動車、農業機械、建設機械及び鉄鋼機械等に使用される高い疲労 10 強度が要求される機械部品であって、特に軸受、歯車、シャフト等に使用される浸炭あるいは浸炭窒化処理が施される合金鋼、及び鉄鋼機械等や自動車、農業機械、建設機械のトランスミッションやエンジン等に使用される転がり軸受に関する。

[0002]

【従来の技術】耐摩耗性、疲労強度、または靭性等が要求される機械部品には、機能性の向上を図るため、Cr, Mn, Ni, Mo等の合金元素が多量に添加された合金鋼が一般的に使用される。これらの合金元素は焼入 20 れ性を高め、焼入れ時に不完全焼入れ組織の形成を防止する作用も担っている。

【0003】また、軸受や歯車等、特に高い耐摩耗性や 疲労強度が要求される機械部品には、合金鋼に浸炭ある いは浸炭窒化の表面硬化処理が施される。ところで、大型の軸受等のように厚肉で形状が複雑な部品の場合に は、浸炭あるいは浸炭窒化処理後の放冷時に部品が変形したり、極端な場合には割れが発生することがある。

[0004] このような放冷割れの発生は、放冷時に部品内外の冷却速度に差が生じ、これに伴って、大きなマルテンサイト変態応力が生じることに起因する。すなわち、割れのメカニズムは焼割れと同じであり、まず、表面が内部よりも速くMs点以下に冷却され、これにより表面にマルテンサイトが形成されて大きな体積膨張が起こるが、この体積膨張が不均一に起こり、しかも、塑性変形しにくい低温で生じると、部品の外周部に極めて大きな引張り応力が生じ、くさび形の割れが発生する(社団法人金属学会編 講座・現代の金属学材料編 第4巻 鉄鋼材料 第142頁参照)。

[0005]一方、Cr, Mn, Ni, Mo等の合金元 40素が多量に添加された合金鋼に長時間浸炭あるいは浸炭窒化処理を施した部品においては、水素に起因する割れ、すなわち白点性欠陥が認められるケースがある。白点性欠陥は、毛割れ状の内部欠陥が熱処理後の冷却時や室温放置時に生じるもので、破面の断面を観察すると白点が認められる。

[0006] 更に、転がり軸受の潤滑油中に混入している金属の切粉、削りくず、バリおよび摩耗粉等の異物が軌道輪や転動体に損傷を与え、軸受寿命の大幅な低下をもたらすことが知られている。

[0007]特公平7-88851号公報では、軸受の 転がり表面層のC含有量、残留オーステナイト量および 炭窒化物の含有量を最適化して異物によって生じる圧痕 のエッジ部に発生する応力の集中を緩和し、これによ り、クラックの発生を抑制して寿命の向上を図ることが 開示されている。

[0008]また、特公平8-26446号公報では、 炭化物、炭窒化物の平均粒径を適正化し、残留オーステナイト量と表面硬さの最適な関係を見出すことにより、 更に長寿命化することが開示されている。

[0009]上述の長寿命化はCr、Mo、V等の合金元素が添加された合金鋼の使用により達成され、異物混入潤滑下寿命はMo添加が重要な役割を担っていることが示されている。これは、Moを含む微細な炭化物を析出させ、残留オーステナイト量を減少させずに、硬さを高めることにより達成されるものである。

【0010】Mo添加量について、特許公報2541160号では、Cr添加量に対してMoを適正化し、硬質なMo複炭化物を析出させることにより、異物混入潤滑下での長寿命化が達成できることが開示されている。 【0011】

【発明が解決しようとする課題】上述したように、C r, Mn, Ni, Mo等の合金元素が多量に添加された合金鋼に浸炭あるいは浸炭窒化処理を施して製造される部品では、放冷割れ(変態割れ)と白点性欠陥(水素脆性)の2種類の割れの発生が問題となる。

【0012】放冷割れについては、その主たる防止策はマルテンサイト変態域を徐冷して変態応力を低減する手法が採られるが、冷却速度の制御には困難が伴い、また、マルテンサイト形成そのものを防止する手法ではないので、放冷割れを確実に防止することは困難である。【0013】また、他の手法として、浸炭あるいは浸炭窒化処理後に鋼をTTT図(恒温変態図)の入り江の温度に保持した塩浴中に焼入れて、部品内外の温度が一様になってから、部品を引き上げ徐冷するマルクエンチ、マルテンパー等の処理があるが、塩浴等の設備が新たに必要となり、生産性に問題が生じる。

【0014】更に、浸炭あるいは浸炭窒化後に直接焼入れ処理を施すようにした場合には、オーステナイト結晶粒が粗大化し、この粗大化した組織は二次焼入れ処理を施しても微細化されず機械強度が低下してしまうという問題がある。

【0015】一方、白点性欠陥については、一般的な防止策として製鋼、造塊時に真空脱ガス処理により溶鋼中の水素量を低減する手法が採られたり、また、大型の鍛造用鋼では脱水素を目的としてA、変態点直下の温度で恒温焼鈍が施される事例がある。

[0016] しかしながら、浸炭あるいは浸炭窒化処理 する部品の場合、浸炭雰囲気中に多量に含まれる水素に 50 長時間曝されるため、白点性欠陥が発生する可能性が極

めて高まるにもかかわらず、浸炭あるいは浸炭窒化処理 後に白点性欠陥防止の観点から脱水素を目的とした熱処 理は行われていないのが現状である。

【0017】また、上記従来の転がり軸受においては、CrおよびMo添加量の最適化範囲の幅が大きいため、合金炭化物の析出量が不十分となって必要な表面硬さが得られず、これが原因して十分な寿命の向上が図れない場合があった。更に、Moは安定供給が難しく、非常に高価な元素であるため、軸受コストの増大を抑えるため過剰な添加を避ける必要があった。

【0018】本発明はかかる技術的背景を鑑みてなされたものであり、請求項1の発明の目的は、浸炭あるいは浸炭窒化による表面硬化法を適用して製造される熱処理品において、従来の設備をそのまま流用して製造でき、しかも、短時間の熱処理で放冷割れ及び白点性欠陥の両方を確実に防止することができると共に組織を改善して朝性を高めることができ、これにより、機械部品の寿命延長を図ることができる熱処理品を提供することにある。

【0019】第2の目的は、熱処理で放冷割れ及び白点 20 性欠陥の両方を確実に防止することができるようにし て、機械部品の寿命延長を図ることができる熱処理品を 提供することにある。

【0020】第3の目的は、セメンタイトより硬質かつ 筬細なMo複炭化物の析出量を最適化して、異物混入潤 滑下での長寿命化を図ることができる転がり軸受を提供 することにある。

[0021]

【課題を解決するための手段】かかる目的を達成するために、請求項1に係る熱処理品は、浸炭或いは浸炭窒化 30 処理後の冷却時に、非浸炭部のMs点以上、浸炭部及び非浸炭部のA、変態点以下の温度域に恒温保持する熱処理を施し、その後、焼入れ硬化してなる金属組織を有することを特徴とする。

[0022] この場合、熱処理品は、その成分が重量%で、C:0.2~0.5%、Si:≦1.0%、Mn:0.2~1.5%、S:≦0.02%、Ni:≦3.5%、Cr:0.3~2.0%、Mo:0.3~1.5%を含有する合金鋼であることが好ましい。

【0023】また、浸炭または浸炭窒化後、恒温保持した熱処理品のマルテンサイトの面積率が5%以下、水素 濃度が2ppm以下が好ましく、更に好ましくは熱処理 品のマルテンサイトの面積率が5%以下、水素濃度が1ppm以下がよい。

[0024]第2の目的に係る熱処理品は、浸炭或いは 浸炭窒化処理後に放冷を行う熱処理品において、放冷後 のマルテンサイトの面積率が80%以上または10%以 下の金属組織を有することを特徴とする。

[0025] この場合、熱処理品は、その成分が重量%でC:0.15~0.5%、Si:0.15~1.0

%、Mn:0.35~1.5%、Cr:0.3~2.0 %、Mo:1.5%以下、Ni:3.5%以下、S: 0.010%以下を含有する合金鋼であることが好まし

[0026]また、第2の目的に係る発明は、浸炭また は浸炭窒化処理を施す時間として、50時間以上かかる 大型のものを対象とする場合、より効果的である。第3 の目的に係る転がり軸受は、軌道輪および転動体を備え た転がり軸受において、前記軌道輪および転動体の少な 10 くとも一つは、その成分が重量%で、C:0.2~0. 5%, Mn: 0. 5~1. 2%, Cr: 0. 5~2. 0 %、Ni:0.6%以下、Mo:0.8~1.5%を含 有する合金鋼でなり、浸炭或いは浸炭窒化処理後の冷却 時に、炉冷、または非浸炭部のMs点以上で、浸炭部お よび非浸炭部のA、変態点以下の温度域に恒温保持する 熱処理を施し、その後、焼入れ・焼戻し処理を施し、浸 炭処理を行った場合の完成品表面における全炭化物面積 率に対するMo含有炭化物面積率の比、或いは浸炭窒化 処理を行った場合の完成品表面における炭化物、窒化物 及び炭窒化物の全面積率に対するMo含有炭化物、Mo 含有窒化物及びMo含有炭窒化物の面積率の比が0.2 以上、0.5以下であることを特徴とする。

[0027]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図を 参照して説明する。図1~図7は本発明の第1の態様の 実施の形態である熱処理品を説明するための図であり、 図1は鋼中の水素の溶解度と温度との関係を示すグラフ 図、図2は鋼中の水素の透過量と温度との関係を示すグ ラフ図、図3は鋼中の水素濃度とマルテンサイト面積率 との関係を示すグラフ図、図4はバンド状マルテンサイ トを説明するためのグラフ図、図5はCCT図、図6は 水素が残存しやすい部位を説明するための説明図、図7 は疲労強度試験機の概略図である。また、図8及び図9 は本発明の第2の態様の実施の形態である熱処理品を説 明するための図であり、図8は浸炭時間100Hrのと きのマルテンサイト面積率と欠陥発生率との関係を示す グラフ図、図9は浸炭、浸炭窒化時間と欠陥発生率との 関係を示すグラフ図である。更に、図10及び図11は 本発明の第3の態様の実施の形態である転がり軸受を説 明するための図であり、図10はマルテンサイト面積率 と完成品表面のM o 複炭化物比とを関係を示すグラフ 図、図11は完成品表面のMo複炭化物比とL1。寿命と の関係を示すグラフ図である。

【0028】まず、本発明の第1の態様の実施の形態である熱処理品について説明する。放冷割れ及び白点性欠陥の発生状況と組織について調査した結果、以下のことが明らかになった。

1. 放冷割れについて

浸炭あるいは浸炭窒化後の放冷時にマルテンサイトが多 50 量に形成されると放冷割れが生じやすい。

2. 白点性欠陥について

長時間浸炭品でかつ冷却速度が速いと白点性欠陥が発生 し易いが、浸炭あるいは浸炭窒化後に徐冷した場合(特 に300°C以下で徐冷)には白点性欠陥の発生は認め られなかった。また、放冷後の組織がフェライト+パー ライト組織にマルテンサイトが混在する場合に白点性欠 陥が最も生じやすい。

3. 組織について

浸炭あるいは浸炭窒化後、浸炭処理温度から直接冷却し た場合、二次焼入れ処理後に粗大なマルテンサイト組織 10 となってしまう。

【0029】とこで、本発明者等が熱処理方法について 種々検討した結果、浸炭あるいは浸炭窒化後に恒温焼鈍 を施すことにより、これらの点を解決できることが明ら かになった。以下、1. 放冷割れ、2. 白点性欠陥及び 3. 組織の順に詳述する。

1. 放冷割れについて

浸炭あるいは浸炭室化後の放冷時にマルテンサイトが多 量に形成されると局部的に大きな引張り応力が生じて放 冷割れが発生してしまう。したがって、放冷割れを防止 20 するには、マルテンサイト変態を抑制すればよい。

【0030】放冷割れを防止できるのは、浸炭あるいは 浸炭窒化後のA、変態点直下の恒温保持により、浸炭部 はセメンタイト+パーライト組織、非浸炭部はフェライ ト+パーライト組織となり、放冷時にマルテンサイトの 形成が起こらないためである。

【0031】放冷割れの防止には100%恒温変態が完 了し、上述したように浸炭部がセメンタイト+パーライ ト組織、非浸炭部がフェライト+パーライト組織となる ようにマルテンサイトの形成を完全に阻止することが望 30 ましいが、5%程度の微量のマルテンサイトが残存して いる場合には、周囲の柔らかいフェライト+パーライト 組織がマルテンサイト変態の応力を緩和するので放冷割 れは生じない。したがって、放冷割れが生じないための マルテンサイト面積率の上限値を5%以下とする。

2. 白点性欠陥について

長時間の浸炭品は水素が多量に侵入してしまい白点性欠 陥の発生の危険性が高まる。水素は侵入型元素であり、 拡散が非常に速く、熱処理後の冷却中にもある程度排出 されるが、冷却速度が極度に速いと水素の排出が間にあ 40 わず、髙濃度の水素が鋼中に残存してしまう。

【0032】300°C以下で排出される水素は拡散性 水素(これはA,変態点直下~600°C以上の恒温変 態処理することで除去され、処理後は発生しない。)と 呼ばれ、これが白点性欠陥を引き起こす原因と言われて いるので、300°C以下の冷却が速いと白点性欠陥の 発生頻度が高くなるのである。

【0033】白点性欠陥の発生は、鋼中への水素の侵入 が主要因であるが、鋼中に高濃度の水素がチャージされ ても白点が必ずしも発生するのではなく、鋼中にある量 50 【0040】白点性欠陥に及ぼすマルテンサイトの影響

以上の水素がチャージされ、かつ外的な応力の付加、例 えばマルテンサイト変態のような内部応力が付加されな ければ発生しない。

[0034] 白点性欠陥は組織に依存し、フェライト+ バーライト組織中にマルテンサイトが混在する場合に最 も割れの感受性が高まる。(増補版 鉄鋼と合金元素 (上)日本学術振興会 製鋼第19委員会編、誠文堂新 光社 第452頁参照)。特に合金元素の偏析により帯 状に未変態のオーステナイト (残留オーステナイト)が 存在すると、このオーステナイトが水素拡散の障壁とな り、外部への水素の排出が阻害され、水素がトラップさ れやすくなるのに加え、周囲から変態中に排出された水 素がオーステナイト中に濃縮されてしまう。冷却により このオーステナイトはマルテンサイト変態を生じるが、 マルテンサイト中では水素が外にパージされにくいため 水素の拡散が遅く、更に変態応力の作用も相まって、白 点性欠陥に対する感受性が高くなってしまう。

[0035] したがって、浸炭及び浸炭窒化処理した部 品における白点性欠陥の防止には、浸炭あるいは浸炭窒 化時に鋼中に侵入した水素を室温に冷却する前に外部に 排出すればよい。

【0036】白点性欠陥が生じる危険性が高まる鋼中水 素濃度は4 p p m以上(増補版 鉄鋼と合金元素(上)

日本学術振興会 製鋼第19委員会編. 誠文堂新光社 第448頁参照)であることから、水素量は4ppm 以下にする必要があり、安全性を見越して2ppm以下 (更に好ましくは1ppm以下)とする。

[0037] 更に、白点性欠陥の防止には、マルテンサ イトをなくして変態応力を除去する必要がある。また、 見方を変えると、マルテンサイトをなくすことは水素の トラップサイトをなくすこと、つまり鋼中の水素量が減 少することを意味する。

[0038]次に、図を参照してさらに詳述する。図1 に鋼中の水素の溶解度と温度との関係を示す。図1から 明らかなように、オーステナイト温度域で水素の溶解度 は5ppm以上と高いが、フェライト(非浸炭部)温度 域では3.5ppm以下と大幅に溶解度が減少してい る。すなわち、浸炭あるいは浸炭窒化後にオーステナイ ト温度域に恒温保持するよりフェライト温度域に保持す る方が鋼中にチャージされた水素を短時間で排出できる ことを意味する。

【0039】図2に温度と鋼中の水素の透過量(透過速 度に相当)の関係を示す。図2から明らかなように、A ,変態点以下の温度での透過速度は浸炭温度であるA, 変態点以上の温度よりも大きい。これは、水素の拡散の 速さが鋼の組織に依存しており、オーステナイト組織中 よりもフェライト+パーライト組織中の方が拡散が速 く、A、変態点以下で保持することにより鋼中にチャー ジされた水素を効率よく排出できるととを意味する。

について、水素量とマルテンサイト量の観点から明らか にするために以下の実験を行った。表lの成分の鋼A~ Dについてそれぞれφ30×10mmの試験片を100 個作製し、950°Cで5時間浸炭処理を施した後、種* * 々の時間で恒温保持し、次いで、室温まで放冷した。 [0041] [表1]

四種	С	Ši	Мп	NI	C r	Мο	Mo+0.6Ni+0.3Mn	恒温保持時間
	(重量%)	(宣量%)	(重量%)	(重量%)	(重量%)	(重量%)	(重量%)	(計算値) (時間)
Α	0.32	0.21	0.81	0.08	1.49	1.01	1.30	C.3
В	0.31	0.22	0.80	0.31	1.49	1.00	1.43	8.3
С	0.32	0.41	0.71	0.52	1.50	1.00	1.53	10.2
В	0.33	0.44	1.01	1.00	1.52	0.85	1.75	14.5

【0042】ここで、表1中の恒温保持時間は後述する (1)式により算出した。放冷後の100個の試験片の 内50個は直ちにドライアイスを入れたジュワー瓶に入 れて保存した。これらの試験片は表面研磨後、脱脂、冷 風乾燥してから水素測定を行い、該測定はジュワー瓶か 20 昇温速度:10°C/min ら試験片を取り出してから1時間以内で開始した。残り の50個の試験片については中心軸線を含む断面を切り 出し、光学顕微鏡を用いて組織観察によりマルテンサイ ト面積率を調査した(全断面積に対するマルテンサイト の占める面積の比を求めた。)。

※【0043】水素の測定は真空加熱法により行った。測 定条件を以下に示す。

加熱炉:赤外線イメージ炉 加熱温度:室温~700°C

水素測定の結果を表2に示し、また、割れの発生状態に ついてマルテンサイト面積率と鋼中の水素濃度との関係 で整理したものを図3に示す。

[0044]

【表2】

	記号	質種	保持時間 (時間)	マルテンサイト 面積率(%)	鋼中水素量 (ppm)
	A4	Α	4	12	2.48
	B4	В	†	32	3.21
Ì	C4	С	t	48	3.99
Ì	D4	D	†	84	4.93
壯	96	В	6	19	1.88
校例	C6	С	t	23	3.76
例	D6	D	Ť	67	4.22
	C8	C	8 .	14	3.58
	D8	D	1	50	4.43
	C10	С	10	8	215
	D10	D	1	22	4.22
	A6	Α	6 ·	3	1.56
	A8	Α	8	1	0.78
	B8	В	Ť	3	1.78
火炸	A10	A	10	0	0.95
実施形	B10	В	1	0	1.15
態例	A15	A	15	0	0.43
164	B15	В	1	0	0.57
	C15	С	1	2	0.87
	D15	D	Ť	4	1.19

[0045]図3中のD4, D8, D6, C4, B4の 矢印は、マルテンサイト面積率が25%以上であること を示している。図3より恒温状態が進行して水素のトラ ップサイトであるマルテンサイトの面積率が減少するの に伴い、水素量も減少しているが、マルテンサイト面積 率が5%以下で且つ鋼中水素濃度が2ppmとなる条件 では、放冷割れ、白点性欠陥のいずれも生じない。

0%以下では、鋼中の水素濃度は4ppm以下であり、 白点性欠陥発生の危険性は低いが、マルテンサイト面積 室が5%以上となっているので、A4, B6, C10の ように放冷割れが発生してしまうのに加え、C8の条件 のように水素濃度が4ppmに近いと白点性欠陥が発生 する場合もある。

【0047】また、マルテンサイト面積率が20%以上 [0046] 一方、マルテンサイト面積率が5%以上2 50 となると、水素量は相対的に高まり、4ppmを越える

条件では白点性欠陥が生じ、また、С4, С6, В4の 条件のように4ppm以下でもマルテンサイト面積率が 高いので、放冷割れが生じる。

[0048]以上の結果より、白点性欠陥及び放冷割れ を同時に防止するための条件として、マルテンサイト面 精率が5%以下、鋼中水素量は2ppm以下(更に好ま しくは1ppm以下)とするのが望ましい。

[0049]なお、浸炭後、恒温保持せずに放冷した際 に、バンド状のマルテンサイト(後述する。)が形成さ れる鋼においては、とのマルテンサイトが水素の拡散を 10 阻害し、水素がトラップされやすく水素濃度が高くなる のに加え、マルテンサイト変態による内部応力によっ て、放冷割れ、白点性欠陥のいずれも生じる危険が最も 髙い。このような鋼では、浸炭又は浸炭窒化後に恒温保 持する熱処理を施すと、水素のトラップされる部位であ るマルテンサイトが減って水素濃度を低下させることが でき、応力の発生も防止できるので、放冷割れ、白点性 欠陥をいずれも防止するのに特に適している。

3. 組織について

浸炭あるいは浸炭窒化後に直接冷却した場合、炭素はマ 20 ルテンサイト及び残留オーステナイト中に固溶してお り、炭化物はほとんど存在しない。これに二次焼入れ処 理を施すと、炭素の吐き出しが生じ球状化炭化物が生じ るが、炭化物の核が存在しないため析出が遅く、オース テナイト粒の粗大化を抑制できないため、焼入れにより 粗大なマルテンサイトが生じてしまう。

[0050] これに対し、本発明では、浸炭あるいは浸 炭窒化後の恒温焼鈍処理により、表面組織は微細なパー ライト組織あるいはセメンタイト+微細パーライト組織 で炭化物が均一且つ多量に存在した状態にある。このよ 30 うに既にセメンタイトの核が多量に存在していると、焼 入れ温度への昇温時に層状炭化物の分断により球状化が 極めて迅速に進行し、多量の球状炭化物が均一微細に分 散する。との均一微細な炭化物が二次焼入れ処理温度に 保持した際にピン止め効果を発揮してオーステナイト粒 の粗大化を抑制するため、その後の焼入れ時に極めて微 細なマルテンサイト組織が得られる。

【0051】以上のように、浸炭あるいは浸炭窒化処理 後に恒温保持を施すことにより、放冷割れ及び白点性欠 陥を同時に防止し、且つ、微細なマルテンサイト組織が 40 得られて靭性、疲労強度を大幅に向上させることができ る。

【0052】次に、浸炭あるいは浸炭窒化後に放冷する 際のマルテンサイト及び鋼中の水素の残存について説明・ する。放冷時にマルテンサイトが最も形成されやすい部 位、すなわち最も焼きが入りやすい部位は、浸炭硬化層 部(表面)と非浸炭部(芯部)の境界付近で炭素濃度が 0.7~0.8%の領域であり、この領域は炭素量でみ ると共析組成に近くなっている。浸炭処理を行うと、表 面の硬化層は炭素濃度が約1%の過共析(セメンタイト 50 なく、芯部にマルテンサイトがまだらに形成され、これ

+パーライト組織)となり、ある深さから次第に炭素濃 度が低下し、芯部は炭素濃度が0.2~0.5%の亜共 析(フェライト+パーライト組織)となる。焼きの入り やすさは、一般的に共析>過共析>亜共析となってお り、浸炭硬化層部と非浸炭部の境界付近は炭素濃度が 0. 7~0.8%であるため、組成的に焼きが入りやす く、図4に示すように、バンド状にマルテンサイト組織 が形成される場合もある。

[0053]また、Cr, Mn, Ni, Mo等の元素が 多量に添加された鋼では、図5のCCT図(連続冷却変 態曲線)が長時間側に移動し(すなわち合金元素の拡散 が遅い)、放冷程度の冷却速度で芯部にまで焼きが入る ケースがある。

【0054】更に、水素は高温で非常に拡散速度が速 く、大型品のような数十時間の浸炭処理で、ほぼ飽和量 (約6 p p m) の水素がオーステナイト組織中に溶け込 んでおり、冷却によって生じたマルテンサイト組織中に はオーステナイトと同程度の高濃度の水素が残存してし まうのに対し、フェライト+パーライト組織では2pp mまでしか水素は溶け込むことができない。

【0055】したがって、浸炭時にオーステナイト組織 中(芯部)に溶け込んだ水素は、冷却に伴って外部に排 出されるが、フェライト+パーライト組織となっている 部位では水素の溶解度も小さく、拡散も速いので水素が 残存しないのに対して、マルテンサイト組織となると浸 炭時に侵入した水素がほぼそのまま残ってしまうことに なり、しかも、マルテンサイト組織中では水素の拡散が フェライト+パーライト組織中での拡散に比べ大幅に小 さいため、マルテンサイト中の水素は容易に減少しな い。特に、バンド状にマルテンサイト組織がある場合は マルテンサイト組織とフェライト+パーライト組織との 境界に水素がトラップされガス化して割れが発生すると 考えられる。

【0056】水素が残存しやすい部位は、図6を参照し て、マルテンサイト組織の中、及びマルテンサイト組織 とフェライト+パーライト組織との界面であり、浸炭放 冷時にマルテンサイトを減らすことで水素量が減少す る。その他、水素が残存しやすい部位として、MnS介 在物と基地との界面があり、最近の研究報告によると、 水素は転位にトラップされるという説がある。

【0057】したがって、マルテンサイト組織やこの水 素のトラップの部位は、浸炭又は浸炭窒化した表面硬化 層に限定されるものではなく、断面全体における金属組 織に関与すると捕らえなければならず、バンド状マルテ ンサイトの発生部位についても上述した水素濃度2pp m以下(更に好ましくは1ppm以下), マルテンサイ ト面積率5%以下の部位として限定できない。

【0058】すなわち、バンド状マルテンサイトが形成 される場合だけ、放冷割れ、白点性欠陥が生じるのでは がやはり放冷割れ、白点性欠陥を生じる原因となるので、バンド状マルテンサイトにのみ注目して水素濃度2ppm以下、マルテンサイト面積率5%以下の部位を限定するのは適切でないからである。

[0059] バンド状マルテンサイトあるいは芯部のまだら状のマルテンサイトは浸炭(又は浸炭窒化)後、恒温保持をせず放冷した場合にのみ生じる。本発明のように浸炭(又は浸炭窒化)後、恒温保持をした場合はフェライト+パーライト変態が進行しているため、バンド状のマルテンサイトの形跡を特定するととはできない。バロンド状マルテンサイトが問題となるのは、浸炭後に恒温保持をせずに放冷した場合だけであり、浸炭後に恒温保持した場合には水素濃度2ppm以下、マルテンサイト面積率5%以下になる。

[0060]次に、好適な熱処理条件範囲について述べる。

[浸炭あるいは浸炭窒化後の恒温保持温度]まず、白点性欠陥の防止の点から恒温保持温度を検討した。図2に示した温度と水素の透過量(透過速度)との関係から、水素の透過速度はA、変態点直下が最も大きな値をとっており、水素排出の効率からみると恒温保持温度はA、変態点直下が最も適している。保持温度が600°C以下になると、浸炭温度である900~950°Cよりも水素の拡散速度が遅くなって水素の排出が有効に行われないので、最低600°C以上で保持することが望ましい。

 $t \ge 18.8 \times (M_0 + 0.6 \times N_i + 0.3 \times M_n) - 18.5 \cdots (1)$

つまり、(1)式よりMo,Ni,Mn含有量から放冷割れを防止するのに最低限必要な恒温保持時間を決定することができる。また、(1)式で決定された恒温保持 30時間 t (Hr)を満たす熱処理を施せば、二次焼入れの場合に結晶粒が微細化しない材料を用いた機械部品であっても微細化ができ、機械的性質の向上、例えば転がり軸受に用いた場合には転がり軸受寿命を長寿命とすることができる。

【0065】一方、白点性欠陥の防止に対しては、図3を参照して、マルテンサイト面積率が20%以下、すなわち恒温変態が80%進行した状態で、鋼中の水素濃度は白点性欠陥が生じない水準に低下しているので、

(1) 式から決定される恒温保持時間で問題ない。

【0066】 この浸炭あるいは浸炭窒化後の恒温保持を上述した600° C~A、変態点以下30~50° Cの温度で、(1)式で決定された恒温保持時間 t(Hr)、無酸化雰囲気下で行うことにより、従来の酸化雰囲気下で中間焼鈍をする方法に比べ、機械部品等の脱炭防止ができる(黒皮部の形成)。

【0067】なお、大型部品では焼入れ性の向上のため、Mo、Ni、Mn等を多く含む鋼にしなければならない。したがって、恒温保持時間も長くなる。また、表面硬化層深さを深くしなければならないので、浸炭(又

- * [0061] 一方、放冷割れ防止の点から恒温保持温度を検討すると、恒温変態が速く進行する温度が望ましい。A、変態点直下は変態速度が遅いので、温度の上限はA、変態点以下30~50° Cより低い温度が望ましい。また、Moを添加した鋼は、パーライト変態曲線のみが長時間側に移行し、特に保持温度が600° C以下では入り江が形成されて恒温変態の進行が急激に遅くなるので、保持温度の下限値は600° C以上が望ましい。
- 10 【0062】以上の点から放冷割れ及び白点性欠陥を防止する際の恒温保持温度としては600°C~A,変態点以下30~50°Cの温度範囲が最も望ましい。
 【恒温保持時間】鋼の恒温変態が完了する時間は、通常、合金元素の添加により遅くなる。とこで、本発明者等は恒温変態特性に影響する添加元素として、バーライト変態を遅らせるMo、Ni、Mnの3元素に注目して調査をした結果、変態の遅延の程度はMo>Ni>Mnとなっており、これらの元素の含有量の総和でA,変態点以下で恒温保持した際の変態完了時間を決定できるととを実験的に見出した。

【0063】各種鋼で浸炭又は浸炭窒化後に上述したA,変態点以下の温度で恒温保持してから放冷した場合、マルテンサイトの面積率が5%以下になる恒温保持時間 t (Hr)とMo, Ni, Mnの総和の関係は次式のようになる。

[0064]

は浸炭窒化)時間が長くなり、水素が鋼中に入りやすく なる。

[冷却方法、冷却速度] 浸炭あるいは浸炭窒化温度から 恒温保持温度への冷却時に冷却速度が遅すぎると、基地 であるオーステナイトから炭素が吐き出され、セメンタ イトがオーステナイト粒界に沿って網目状に析出し、網 目状炭化物近傍のオーステナイト中の炭素濃度が減少す る。この状態でA、変態点以下に温度が低下すると、共 析変態によりオーステナイトからパーライトが生じる が、炭化物の核が存在しているために層状に炭化物は析 出せずに、網目状炭化物の粗大化が優先的に進行してま い、網目状炭化物近傍は炭素濃度が減少しているため、 フェライトとなる。この状態から二次焼入れ処理でオー ステナイト温度域に再加熱を行っても、網目状炭化物の 一部は基地中に再溶解するものの、網目状炭化物近傍の オーステナイト中の炭素濃度は低いため十分な球状化セ メンタイトの析出は起こらず、球状化セメンタイトの欠 乏領域が形成され硬さが低下する。これを防止するに

ない。したがって、恒温保持時間も長くなる。また、表 [0068]生産性を考慮した場合、20°C/min面硬化層深さを深くしなければならないので、浸炭(又 50 程度の冷却速度で速やかに冷却することが好ましい。し

は、粒界初析セメンタイト析出を抑制するように最低2

~3°C/min以上の速度で、所定の恒温保持温度ま

で冷却を行うとよい。

たがって、冷却速度は2~20°C/min、好ましく は10~20°C/minで冷却するのがよい。

13

[0069]また、恒温保持の段階に入る前に所定の恒 温保持温度より低下して、芯部(非浸炭部)のMs点以 下にまで低下した場合は、マルテンサイトが形成され、 且つ、多量の水素が残存した状態であるため、放冷割れ と白点性欠陥のいずれもが生じる危険が高まる。したが って、浸炭あるいは浸炭窒化後の恒温保持を施す前に、 芯部のMs点以下に温度が低下するのは避けなければな らない。なお、恒温保持後、室温への冷却時の冷却速度 10 ましい。 は既に恒温保持によりパーライト変態が完了しているの で任意の冷却速度で冷却できる。

【0070】次に、鋼の化学成分の好適な限定範囲につ いて述べる。なお、%は重量%とする。

C:0.2%未満になると、浸炭又は浸炭窒化処理時間 が長くなり、熱処理生産性が悪化する一方、0.5%を 超えると、靭性が大きく低下するので、Cの含有量は 0.2%~0.5%が好ましい。

【0071】Si:Siは製鋼時に脱散剤として作用し 強化するので、好ましくは0.1%としたい。また、耐 焼戻し軟化抵抗性を高めて高温特性を向上させる元素で あるが、過剰な添加は、被削性、鍛造性を劣化させる 上、浸炭あるいは浸炭窒化時にその浸炭深さが急激に減 少することとなるので、Siの含有量は0.1%~1. 0%が好ましい。

[0072] Cr: Crは焼入れ性を向上させ、基地を 固溶強化する他、浸炭あるいは浸炭窒化により表面層に 炭化物、窒化物及び炭窒化物を析出させ、機械的性質の 向上、例えば転がり軸受では転動疲労寿命の向上に役に 30 NU240相当リング材各200個について次のA~F 立つので、Сг含有量の下限値は0.3%としたい。 0. 3%以下ではその添加効果が少ない。また、多量に

添加すると、表面にCr酸化物が形成され、浸炭あるい*

* は浸炭窒化時に炭素や窒素が表面から侵入するのを阻害 し、熱処理生産性を低下させるので、Cェの含有量は 0.3~2.0%が好ましい。

【0073】Mn:Mnは焼入れ性を向上させると共に 残留オーステナイト(異物混入下での転がり寿命に有 効)の生成元素であるため、望ましくは含有量を0.2 %以上としたい。但し、Mnは素材のフェライトを強化 する元素であり、含有量が多すぎると冷間加工性が著し く低下するので、Mnの含有量は0.2~1.5%が好

【0074】Ni:Niは鋼の焼入れ性を向上させ、靭 性を高める。その効果は0.3%以上の添加で顕著にな る。しかし、含有量が3.5%を超えてもその効果は向 上せず、過剰な添加はコストが高くなるので、Niの含 有量は0.3~3.5%が好ましい。

【0075】Mo:Moは鋼の焼入れ性及び焼戻し軟化 抵抗性を増大させ、浸炭窒化により表面層に炭化物、窒 化物及び炭窒化物を析出して、材料の硬さを向上する。 その効果は0.3%以上の含有量で顕著となる。しかし て焼入れ性を向上させると共に、基地マルテンサイトを 20 ながら、含有量が 1.5%を超えてもその効果は向上せ ず、過剰な添加はコストが高くなるので、Moの含有量 は0.3~1.5%が好ましい。

> 【0076】S:Sは鋼中のMnと結合してMnS介在 物として存在するが、MnSと基地の界面が水素のトラ ップサイトとなるので清浄度を高めて0.02%以下に するのが好ましい。

> (実施例) との実施例は本発明の第1の態様の実施の形 態に対応するものである。

【0077】表3に示す組成の鋼種1~9を材料とする の条件の熱処理を行った。表4に熱処理条件を示す。

[0078]

【表3】

鋼種 No.	C (重量%)	Si (重量%)	Mn (重量%)	Ni (重量%)	Cr (重量%)	Mo (重量%)	恒温保持時間 (Hr)計算值
1	0.31	0.42	0.99	80.0	1.48	0.99	7
2	0.33	0.22	0.80	0.08	1.48	1.00	6
3	0.33	0.21	0.81	0.30	1.47	1.00	8
4	0.32	0.20	1.00	0.50	1.50	0.87	9
5	0.43	0.41	0.70	0.08	1.48	1.00	5
6	0.32	0.21	0.50	3.20	1.48	0.41	28
7	0.32	0.42	0.15	0.08	1.21	0.25	-12
8	0.23	0.32	2.00	2.00	1.49	1.80	49
9	0.32	0.55	1.00	4.00	1.48	0.49	41

10			
熱処理条件	没炭時間	恒温保持時間	恒温保持温度(℃)
A	60時間浸炭	30時間	650
B — 1	60時間浸贷	無し(故冷)	-
B - 2	50時間浸炭	無し(強制空冷)	-
c	60時間浸炭	10時間	€50
D	60時間浸炭	30時間	500
E	60時間浸炭窒化	30時間	650
F	60時間浸炭窒化	無し	-

[0080] [熱処理A] 温度930~950° Cで60時間Rxガス+エンリッチガスの雰囲気で浸炭を行った後、A、変態点以下の650° Cで窒素ガス冷却を行20い、引き続き30時間恒温保持後、室温まで空冷し、次いで、840~860° Cで30分間保持した後、焼入れ(硬化熱処理)を行い、次いで、160~200° Cで2時間の焼戻しを行う。

[熱処理B-1] 温度 $930\sim950^{\circ}$ Cで60時間R x ガス+ エンリッチガスの雰囲気で浸炭を行った後、室温まで放冷し、次いで、 $840\sim860^{\circ}$ Cで30 分間保持した後、焼入れ(硬化熱処理)を行い、次いで、 $160\sim200^{\circ}$ Cで2時間の焼戻しを行う。

[熱処理B-2] 温度 $930\sim950^\circ$ Cで60時間R 30 x ガス+ エンリッチガスの雰囲気で浸炭を行った後、室温まで強制空冷し、次いで、 $840\sim860^\circ$ Cで30 分間保持した後、焼入れ(硬化熱処理)を行い、次いで、 $160\sim200^\circ$ Cで2時間の焼戻しを行う。

[熱処理C] 温度930~950° Cで60時間R x ガス+エンリッチガスの雰囲気で浸炭を行った後、A,変態点以下の650° Cで窒素ガス冷却を行い、引き続き10時間恒温保持後、室温まで空冷し、次いで、840~860° Cで30分間保持した後、焼入れ(硬化熱処理)を行い、次いで、160~200° Cで2時間の焼 40戻しを行う。

[熱処理D] 温度930~950° Cで60時間Rxガス+エンリッチガスの雰囲気で浸炭を行った後、A,変態点以下の500° Cで窒素ガス冷却を行い、引き続き30時間恒温保持後、室温まで空冷し、次いで、840~860° Cで30分間保持した後、焼入れ(硬化熱処

理)を行い、次いで、160~200° Cで2時間の焼 戻しを行う。

[熱処理E]温度930~950°Cで60時間Rxガス+エンリッチガス+アンモニアガス7%の雰囲気で浸炭窒化を行った後、A、変態点以下の650°Cで窒素ガス冷却を行い、引き続き30時間恒温保持後、室温まで空冷し、次いで、840~860°Cで30分間保持した後、焼入れ(硬化熱処理)を行い、次いで、160~200°Cで2時間の焼戻しを行う。

[熱処理F] 温度930~950° Cで60時間Rxガス+エンリッチガス+アンモニアガス7%の雰囲気で浸炭窒化を行った後、室温まで放冷し、次いで、840~860° Cで30分間保持した後、焼入れ(硬化熱処理)を行い、次いで、160~200° Cで2時間の焼戻しを行う。

【0081】A~Fの熱処理を行ったリング材について、上述した表1の成分の鋼に対して行った方法と同様の方法にて鋼中の水素濃度を測定すると共に、組織観察よりマルテンサイト面積率を調査した。また、疲労試験により疲労強度を調査した。疲労強度試験機は、図7に示すように、リング材(試験片)を回転可能に挟持する荷重ロール及び駆動ロールと、リング材の外周部を支持するサポートロールとを備える。疲労試験は、駆動ロールの回転数をN=1000 r p m で行い $1\times10^\circ$ 回を疲労限とした。その結果を表5に示す。なお、熱処理条件B~Fでは表3の鋼種1,2,6についてのみ評価を行った。

[0082]

【表5】

	熱処理 条件	鋼種	Mo÷0.6×Ni +0.3×Mr	最低恒温 保持時間 (計算值)	鋼中水素建度	マルテン サイト率 (面積%)	疲労強度 (kg/mm²)
			(選量%)	(hr)	(ppm)	(H)(L/O)	
		1	1.34	7	0.52	0	87
		2	1.29	6	0.61	0	86
実施		3	1.42	8	0.15	0	85
(A)	^	4	1.47	9	0.18	0	86
		5	1.26	5	0.20	0	88
	1	6	2.48	28	0.23	2	82
14		7	0.34	-12	0.61	0	63
比較	Α	В	3.60	49	3.54	45	70
例		9	3.19	41	3.24	39	65
		1	1.34	7	4.12	100	65
	8-1	2	1.29	6	4.01	100	68
比較		6	2.48	28	4.23	100	75
段例		1	1,34	7	4.32	100	66
	B - 2	2	1.29	6	4.03	100	62
		6	2.48	28	4.66	100	74
寒	1	1	1.34	7	1.12	4	85
実施例	C	2	1.29	6	1.05	3	83
Г	С	6	2.48	28	3.56	54	70
共		1	1.34	7	2.65	18	67
鮫例		2	1.29	6	2.52	10	65
	1	6	2.48	28	3.78	75	72
奥		1	1.34	7	0.31	0	89
施例	F	2	1.29	6	0.45	0	86
[[]	1	6	2.48	28	0.38	3	91
比		ī	1.34	7	4.00	100	66
較	F	2	1.29.	6	3.86	100	67
例		6	2.48	28	4.33	100	69

【0083】[熱処理A]との熱処理条件では、鋼種1 ~6 (実施例) においてはいずれも上述した(1)式か ら求めた恒温保持時間 t (Hr)が5~28時間の範囲 30 で実際の恒温保持時間の30時間を下回っているので、 いずれの鋼種1~6も鋼中の水素濃度が1ppm以下と 少なく、また、マルテンサイト面積率が5%以下となっ ており、白点性欠陥及び放冷割れの発生の可能性は非常 に低い。しかも、二次焼入れ時のマルテンサイト組織微 細化の効果により高い疲労強度を示している。

【0084】一方、鋼種8,9(比較例)は、(1)式 から算出される恒温保持時間 t (Hr)が40時間以上 となって実際の恒温保持時間の30時間より大きい値と なるため、30時間の保持時間では恒温変態が完了して 40 おらず、したがって、マルテンサイトが多量に形成さ れ、しかも、水素濃度が3ppmの高い値をとっている ため、放冷割れ及び白点性欠陥のいずれもが発生する危 険性が高い。また、疲労強度が低いが、これは恒温変態 が完了していないため、二次焼入れ処理でのマルテンサ イト組織の微細化が十分に進行しなかったためである。 【0085】また、鋼種7(比較例)は合金元素Mn, Mo等の添加量が少ないため、恒温保持を施さなくても バーライト変態が完了し水素濃度も低いが、疲労強度が 大幅に低下している。これは合金元素の添加量が少なす 50 時間の10時間が、(1)式から算出される鋼種6の最

ぎて、二次焼入れ処理時に不完全焼入れ組織が形成さ れ、硬さが低下したためである。

[熱処理B-1、B-2] との熱処理条件では、恒温保 持の工程がないため、水素の排出が十分に行われず、且 つ、浸炭後の放冷により組織全体がマルテンサイトとな っており、白点性欠陥と放冷割れの両方が生じる危険性 が極めて高くなっている。

[0086]条件B-1とB-2を比較すると、条件B -2より条件B-1の方が冷却速度が大きいため、冷却 中に排出される水素量が少なく、また、条件B-2は条 件B-1より鋼中の水素濃度が4ppm以上の高い値を とるため白点性欠陥の発生の可能性は高い。また、恒温 保持を施していないので、二次焼入れ時にマルテンサイ ト組織は微細化しないため疲労強度はいずれの鋼種も低

[熱処理C]鋼種1, 2では鋼中の水素濃度が1ppm 程度と低く、マルテンサイト面積率も5%以下となって おり、放冷割れと白点性欠陥が生じる危険性は低い。ま た、疲労強度も鋼種1、2は高い値を示す。しかし、鋼 種6では鋼中の水素濃度が3ppm以上と高いのに加 え、マルテンサイト面積率も高く、放冷割れと白点性欠 陥の両方が生じる危険性が高い。とれは実際の恒温保持

低限必要な恒温保持時間(28時間)に対して短すぎる ためであるが、鋼種1~5のように低合金鋼を用いる場 合は、熱処理CもA、変態点直下~600°Cの恒温変 態条件を満たす。大型部品では、肉が厚く、浸炭又は浸 炭窒化硬化層深さが深いことが求められる。したがっ て、焼入れ性向上のために、鋼種6,8,9のような高 合金鋼にする必要がある。とのような場合には、No. 6のような鋼種は30時間程度の恒温保持をすること で、放冷割れと白点性欠陥が生じる危険性を低くするこ とが可能になる。

「熱処理D]いずれの鋼種1,2,6も鋼中の水素濃度 が高く、マルテンサイト面積率も高い。これは実際の恒 温保持時間は30時間と長いにもかかわらず、恒温保持 温度が500°Cと低いので、水素の排出が不十分でし かも恒温変態の進行が遅く変態が完了していないためで あり、放冷割れと白点性欠陥の両方が生じる危険性が高 い。また、恒温変態が完全に終了していないので二次焼 入れ時のマルテンサイト組織の微細化の効果は小さく疲 労強度は低い。

[熱処理 E]上述した熱処理条件Aと同様の理由で、浸 20 炭窒化処理の場合でもいずれの鋼種1,2,6にも割れ の発生は認められず、高い疲労強度を示している。浸炭 処理のみならず浸炭窒化処理においても本発明に係る熱 処理方法は割れの防止、組織の改善に極めて有効であ

[熱処理F]浸炭窒化処理を施した場合でも恒温保持を 施していないため、上述し熱処理条件Bの場合と同様 に、水素濃度は4ppm以上と高く、マルテンサイトが 多量に形成されているため、白点性欠陥及び放冷割れ発 サイト組織が微細化されないため疲労強度も低い。

[0087]次に、本発明の第2の態様の実施の形態で ある熱処理品(第2の目的に対応)について説明する。 なお、この実施の形態では、熱処理品として、鉄鋼、圧 延機用ロールネック等に用いられる厚肉で大型の軸受を 例に採る。

【0088】との実施の形態の軸受は、浸炭或いは浸炭 窒化処理後の放冷時に、偏析などに起因して形成される 層状の部分的なマルテンサイト組織の生成量を放冷後の マルテンサイトの面積率が80%以上または10%以下 40 となるように限定することによって、放冷割れや白点性 の欠陥が発生するという問題を解決し、これにより、低 コストで転がり軸受の長寿命化を図ることができるよう にしたものである。

【0089】以下、詳述する。浸炭または浸炭窒化処理 終了後に、浸炭炉から転がり軸受部品を大気中の炉外へ 取り出して放冷処理を行う場合には、添加された合金量 や冷却速度のばらつきによって、ミクロ組織は種々の形 態となる。本発明者らが、放冷後に問題となった割れや 白点性の欠陥について調査研究を行うと、ミクロ組織観 50 いて述べる。%は重量%とする。

察からは、主にミク口偏析に起因したバンド状のマルテ ンサイトが生成しており、このバンド状のマルテンサイ ト組織部を起点として割れが発生していることが判明し

[0090]放冷割れについては、冷却時に部品内外の 冷却速度に差が生じ、これに伴って大きなマルテンサイ ト変態応力が生じることに起因する。つまり、部分的に マルテンサイトが生成する際に、体積膨張が起こり、そ の周囲の組織との境界面との間で引張り応力が発生し割 10 れに至る。本発明者等は、この解決策として、組織内で 中途半端な量のマルテンサイトが生成することを防止す れば(マルテンサイトの面積率を限定する)、割れに至 らないことを知見した。

【0091】白点性欠陥は、毛割れ状の内部欠陥が熱処 理後の冷却時や室温放置時に生じるもので、破面の断面 を観察すると白点が認められるものであり、原因は水素 に起因するものである。浸炭または浸炭窒化雰囲気には 一般的にRxガスが使用されており、このガス中には約 30%の水素が含まれている。この水素が、部分的に生 成したマルテンサイトにトラップされ白点性の欠陥に至 る。本発明者等は、この解決策として、放冷割れ対策同 様に、部分的なマルテンサイトの生成を限定すれば白点 性欠陥を無くすことができることを知見した。

【0092】以下に解決に至る、限定理由を述べる。上 述したように、本発明者等は、放冷後に発生した割れや 白点性の欠陥と、放冷後のミクロ組織観察との関係につ いての調査・研究において、放冷後のマルテンサイト面 積率を限定することにより、割れや白点性欠陥の発生が なくなるととを知見した。つまり、放冷後のミクロ組織 生の危険性が高く、また、二次焼入れ処理時にマルテン 30 において、マルテンサイトの面積率を80%以上にする と、その他の組織との境界面積が減少し、放冷割れに至 るまでの応力差を受ける部分が無くなることや、水素が 集中する部分が無くなることから、割れや白点性欠陥は 生じなくなる。

> 【0093】また、逆にマルテンサイトの面積率を10 %以下とすることでも、上記と同様の理由から割れは発 生しなくなる。かかる知見に基づいて、放冷後のマルテ ンサイトの面積率を80%以上または10%以下に限定 した。

> 【0094】白点性欠陥については、その発生要因が浸 炭または浸炭窒化時のRXガス中の水素であり、この水 素ガス中に長時間曝されているものほど上記マルテンサ イトの面積率の限定効果は大きい。例えば、浸炭または 浸炭室化時間が50時間を越える場合、マルテンサイト の面積率が80%以上または10%以下でないと、白点 性の欠陥発生率が高くなってしまう。このことから、マ ルテンサイト面積率限定範囲は50時間以上の浸炭また は浸炭窒化時間を有する場合には、より有効である。

> 【0095】次に、鋼の化学成分の好適な範囲限定につ

C: Cは0. 15%未満では、浸炭または浸炭室化処理 の時間が長くなり、生産性が悪化する。一方、0.50 %を超えると靭性が大きく低下するので、この含有量は 0.15%~0.50%とする。

21

【0096】Si:Siは製鋼時に脱酸剤として添加す るものであるが、0.15%未満では脱酸効果がなく、 また、1.0%を超えると浸炭または浸炭窒化のむらを 生じ、部分的に十分な硬さが得られないことがあるた め、Siの含有量は0.15~1.0%とする。

溶強化する他、浸炭または浸炭窒化により表面層に炭化 物、窒化物および炭窒化物を析出させ、機械的性質の向 上に役立つので、Cェ含有量の下限値は0.30%とす る。0.30%以下では、その添加効果が少ない。ま た、多量に添加すると、表面にCr酸化物が形成され、 浸炭または浸炭窒化時に炭素や窒素が表面から侵入する のを阻害し、生産性を低下させるので、Cェの含有量は 0.30%~2.0%とする。

【0098】Mn: Mnは焼入れ性を向上させると共に 残留オーステナイト(異物混入下での転がり寿命に有 効)の生成元素であるため、下限値を0.35%とす る。但し、1.50%を超えると偏析による異常組織が 発生し、製造中に割れを生じたり、また、素材のフェラ米 * イトを強化する元素であるが、含有量が多すぎると冷間 加工性が著しく低下するので、Mnの含有量は0.35 %~1.50%とする。

22

【0099】Ni:Niは鋼の焼入れ性を向上させ、靭 性を高める。しかし、含有量が3.5%を超えるとその 効果は向上せず、偏析による異常組織が発生し製造中に 割れを生じてしまう。また、過剰な添加はコストが高く なるので、Niの含有量は3.5%以下とする。

【0100】Mo: Moは鋼の焼入れ性および焼戻し性 [0097] Cr: Crは焼入れ性を向上させ基地を固 10 を増大させ、浸炭窒化により表面層に炭化物、窒化物お よび炭窒化物を析出して、材料の硬さを向上させる。し かし、含有量が1.50%を超えてもその効果は向上せ ず、過剰な添加はコストが高くなるので、Moの含有量 は1.50%以下が望ましい。

> 【0101】S:Sは鋼中のMnと結合してMnS介在 物として存在するが、MnSと基地の界面が水素のトラ ップサイトとなるので清浄度を高めて0.010%以下 とする。

(実施例)との実施例は本発明の第2の態様の実施の形 20 態に対応するものである。

[0102]

【表6】

銅種	С	· SI	Mn	NI	Cr	Мо
G	0.30	0.25	0.70	2.00	0.80	0.31
Н	0.40	0.21	0.80	3.20	1.20	0.25
I	0.20	0.21	0.60	0.05	0.90	0.02
J	0.20	0.22	0.65	0.08	1.20	0.30
K	0.45	0.40	0.60	1.50	1.50	0.80

[0103]表6に示す組成の鋼種G~Kを材料とし て、NU240内輪相当リングを次のM1~M4に示す 熱処理条件において製作し、放冷割れ、白点性欠陥の評 価を行った。 [0104] 【表7】

試料	绸箍	熱処理	マルテンサイト面積率	放冷条件
記号		(提供又は浸炭) 空化時間	(%)	ファン冷却
ア	J		15	無し
1	G		35	無し
ゥ	H	M 1	45	無し
I	К	(100Hr)	50	無し
त	G		75	有り
カ	I		10	無し
+	н		80	有り
2	ĸ		60	無し
7	н	M 2 (80Hr)	45	無し
_ =	G-	(aoni)	35	無し
++	Н	M 3	45	熱し
<u> </u>	Κ.	(50Hr)	60	無し
シ	K	M 4	60	無し
ス	Н	(30Hr)	45	無し
t	G	County	35	無し

【0105】放冷割れ、白点性欠陥の評価は、表7に示すア〜ソの各処理につき210個のリングを製作し、熱行い、り処理完成後、内及び外径表面を0.2mm研削加工した20行った。後、蛍光磁粉探傷および超音波探傷法によりリングの割【010和および白点性欠陥の発生率を評価したものである。よび図9

【0106】超音波探傷法は次の条件で行った。

探傷子 周波数:2.25MHz、5MHz、日本クラウトクレマー社製

超音波探傷機 USD-15 日本クラウトクレマ―社 [|]

測定方法:表面波法、斜角法によって表面近傍および内 部の割れ、欠陥を検出した。

【0107】なお、検出された場合、位置の特定後、切 30 断して欠陥調査を行い、割れまたは白点性の欠陥を確認 した。

[熱処理M1]温度930°Cで100時間Rxガス+エンリッチガスの雰囲気で浸炭を行い、その後、炉からリングを取り出し、室温まで大気放冷を行った。なお、オ,キについては放冷時にファンを回し、比較的速い冷却を行い所定のマルテンサイト面積率とした。

[熱処理M2] 温度930° Cで80時間Rxガス+エンリッチガス+アンモニアガス8%の雰囲気で浸炭窒化を行い、その後、炉からリングを取り出し、室温まで大 40気放冷を行った。

[熱処理M3]温度930°Cで50時間Rxガス+エンリッチガスの雰囲気で浸炭を行い、その後、炉からリングを取り出し、室温まで大気放冷を行った。

[熱処理M4]温度930°Cで30時間Rxガス+エンリッチガスの雰囲気で浸炭を行い、その後、炉からリングを取り出し、室温まで大気放冷を行った。

【0108】上記M1~M4の浸炭または浸炭窒化処理 のマルテンサイト面積率限定は、浸炭または浸炭窒化処を行った後、リング10個については組織観察によりマ 理時間が50時間を超える条件、即ち、大型の転がり軸ルテンサイト面積率の調査を行った。残ったリングは全 50 受では、より効果的であり、本発明のマルテンサイト面

て820~860° Cで30分間保持した後、焼入れを行い、次いで、160~200° Cで2時間の焼戻しを行った。

[0109] 放冷割れ、白点性欠陥評価の結果を図8 および図9 に示す。図8 は漫炭時間100 H r のときの放冷割れ、白点性欠陥発生率とマルテンサイト面積率との関係を、図9 は放冷割れ、白点性欠陥発生率と浸炭、浸炭窒化時間との関係を示す。

【0110】図8より、100時間と長時間浸炭を行ったリングにおいて、マルテンサイト面積率が10%以下では割れは発生しないものの(カ)、10%を超えると割れの発生が認められ(ア、イ、ウ、エ、オ)、45%でピークとなり、80%を越えると割れは発生しなくなる(キ)。

【0111】 このため、マルテンサイトの面積率の限定を10%以下または80%以上とした。また、ファン冷却の有無等により放冷冷却速度を変えた場合では、同一鋼種(ウ,キ)においても冷却速度を変え、本発明範囲のマルテンサイト面積率にすることによって、割れの防止は可能である(キ)。本発明のマルテンサイト面積率限定によると浸炭或いは浸炭窒化時間に関係なく、確実な割れの防止が可能である。

【0112】図9より、浸炭または浸炭窒化時間が50時間を超えると、本発明のマルテンサイト面積率範囲外(イ,ウ,エ,ク,ケ,コ)でリングに割れが多く発生しはじめ、浸炭時間が長くなるにつれて、割れ発生率も高くなっていく。50時間以下の浸炭または浸炭窒化時間では、割れ発生率は少なくなるもののマルテンサイト面積率45%および60%のリング(サ.シ,ソ)に一部少数の割れが認められる。これらのことから、本発明のマルテンサイト面積率限定は、浸炭または浸炭窒化処理時間が50時間を超える条件、即ち、大型の転がり軸受では、より効果的であり、本発明のマルテンサイト面

積率の範囲内であれば、100時間の浸炭を行っても割れの発生は認められなかった。

25

[0113]次に、本発明の第3の態様の実施の形態で ある転がり軸受(第3の目的に対応)を説明する。との 実施の形態の転がり軸受は、軌道輪および転動体の少な くとも一つが、その成分が重量%で、C:0.2~0. 5%, $Mn:0.5\sim1.2\%$, $Cr:0.5\sim2.0$ %、Ni:0.6%以下、Mo:0.8~1.5%を含 有する合金鋼でなり、浸炭或いは浸炭窒化処理後の冷却 時に、炉冷、または非浸炭部のMs点以上で、浸炭部お 10 よび非浸炭部のA、変態点以下の温度域に恒温保持する 熱処理を施し、その後、焼入れ・焼戻し処理を施して完 成品表面における炭化物、窒化物及び炭窒化物の全面積 率に対するMo含有炭化物、Mo含有窒化物及びMo含 有炭窒化物の面積率の比が0.2以上、0.5以下と し、これにより、セメンタイトより硬質かつ微細なMo 複炭化物の析出量を最適化して、異物混入潤滑下での転 がり軸受の長寿命化を図るようにしたものである。

【0114】まず、合金鋼の作用および特性値の臨界的 意義について詳説する。

C:軸受として必要な硬さ(HRC60以上)を得るためには、該軸受表面に炭素が0.2%以上含有されていることが必要となる。軸受表面に浸炭あるいは浸炭窒化処理を施して表面硬化を行う際、炭素含有量が0.2%未満になると浸炭又は浸炭窒化処理時間が長くなり、コストがかかるとともに熱処理生産性が悪化する。また、コア(芯部)に硬さが不足し、コアが塑性変形して転がり軸受の寿命が低下する。一方、炭素含有量が0.5%を超えると靭性が大きく低下する。以上より炭素含有量を0.2%以上0.5%以下とする。

【0115】Cr:Crは焼入れ性を向上させ、基地を固溶強化するほか、浸炭あるいは浸炭窒化により軸受表面層に高硬度で微細な炭化物、窒化物および炭窒化物を析出させ、これにより、軸受材料の硬さを向上させて転動疲労寿命を高めるのに役に立つ。Cr含有量の下限値として0.5%としたのは、これ以下ではその添加効果が少ないためである。また、多量に添加すると表面にCr酸化物が形成され、浸炭あるいは浸炭窒化時に炭素や窒素が表面から侵入するのを阻害し、熱処理生産性を低下させる。また、Cr含有量が多すぎると、Cr21C。型の炭化物が安定に形成されてしまい、後述するMo複炭化物の形成に寄与しなくなるので、望ましくはCr含有量の上限値を2.0%とする。

【0116】Mn:Mnは焼入れ性を向上させるとともに異物混入下での転がり寿命に有効な残留オーステナイトの生成元素であり、Mnの含有量は最低0.5%以上とする。ただし、Mnは素材のフェライトを強化する元素であり、含有量が1.2%を超えると、冷間加工性が若しく低下するので、Mnの含有量は0.5~1.2%が望ましい。

【0117】Ni:Niは鋼の焼入れ性を向上させ、異物混入下での転がり寿命に有効な残留オーステナイトの生成元素であり、また、靭性を高める。しかし、含有量が0.6%を超えると浸炭性が阻害され、また、残留オーステナイトが過剰となって硬さが低下する。更に、過剰な添加はコストが高くなるので、Niの含有量は0.6%以下としたい。

[0118] Mo: Moは鋼の焼入れ性及び焼戻し軟化抵抗性を増大させ、更に非常に強力な炭化物形成元素であり、焼入れ、焼戻しにより種々の微細な炭化物を形成する。特に、Cr-Mo鋼ではセメンタイトの他にM,, C。系の炭化物が析出する。この炭化物の組成については完全に明らかにされていないが、Fe,, Mo, C,型の複炭化物型であることが示唆されている(日本学術振興会 製鋼第19委員会編 誠文堂新光社 増補版 鉄鋼と合金元素(上) 1971年12月6日、頁1043~1086)。

[0119] この複炭化物の硬さ(Hv1400~1800)は、セメンタイトの硬さ(Hv1200~1600)(日本金属学会編 講座 現代の金属学材料編4鉄鋼材料 1985年6月20日 頁137)よりも大きく、更にこの炭化物の生成・成長にはMo原子の濃縮が必要となるため、浸炭温度、あるいは焼入れ温度に保持した際に粗大化が遅く、微細分散状態が保たれて軸受の寿命延長に寄与する。Mo複炭化物の析出量は0.8%以上の添加で顕著となるが、含有量が1.5%を超えると複炭化物が粗大化してその効果は飽和し、また、過剰な添加はコストが高くなるので、Moの含有量は0、8~1.5%が望ましい。

10120】Si:Siは製鋼時に脱散剤として作用して焼入れ性を向上させると共に、基地マルテンサイトを強化するので、好ましくは0.1%としたい。また、耐焼戻し軟化抵抗性を高めて高温特性を向上させる元素であるが、過剰な添加は、被削性、鍛造性を劣化させる上、浸炭あるいは浸炭窒化時にその浸炭深さが急激に減少することとなるので、Siの含有量は0.1%~1.0%が望ましい。

【0121】S:Sは鋼中のMnと結合してMnS介在物として存在するが、MnSと基地の界面が水素のトラップサイトとなるので清浄度を高めて0.02%以下にするのが好ましい。

[熱処理条件およびM o 複炭化物比]本発明者等は、転がり軸受の異物環境下寿命に及ぼすM o 複炭化物の影響について、鋭意研究を行い、本発明範囲の材料において熱処理条件によって寿命に著しい差異が生じることを見出した。即ち、

(1)浸炭あるいは浸炭窒化処理後、放冷した場合にマルテンサイトが多量に形成されると、熱処理完了後の炭化物の析出が少なく、短寿命となる。

0 (2)浸炭あるいは浸炭窒化処理後、いったんパーライ

トを析出させると、熱処理完了後の炭化物の析出が多 く、長寿命となる。

27

(1)の理由として、Moの焼入れ性を大幅に向上させる作用によるものと考えられる。Mo含有鋼では、焼入れ性が高いために、浸炭温度から放冷のような冷却速度でマルテンサイトが生じ、また、合金濃度が高い領域では残留オーステナイトが生成される。このような組織では、炭素がマルテンサイトおよび残留オーステナイト中にほとんど固溶した状態であり、炭化物は殆ど析出していない。したがって、この状態から焼入れ温度に再加熱 10した場合、セメンタイトは比較的速やかに形成されるが、上述したようにMoの拡散が遅いためにMo複炭化物の核生成に時間を要し、Mo複炭化物の析出は少ない。

【0.122】また、炭化物量が減少する結果、オーステナイト中に固溶する炭素量が増大し、Ms点が低下して残留オーステナイト量が必要以上に増加してしまい、いっそう硬さが低下して短寿命となってしまう。つまり、浸炭あるいは浸炭窒化後の冷却で形成されるマルテンサイトの量がMo複炭化物の析出状態に影響を及ぼしてい 20 ると考えられる。

【0123】一方、(2)の理由として、浸炭あるいは 浸炭窒化温度からいったんフェライト+パーライト組織 となっているため、焼入れ温度に加熱した際にパーライトが均一かつ微細に炭化物の球状化し、炭化物反応が速 やかに行われ、Mo複炭化物の析出が促進される。

[0124]また、微細分散した炭化物のピン止め効果 により、再加熱時のオーステナイト結晶粒の粗大化が抑* *制されて、基地のマルテンサイト組織が微細化するため、強度が高まり寿命が増加する。

[0125] 浸炭あるいは浸炭窒化後の組織をフェライト+パーライト組織とする方法として、炉冷のような極めて遅い速度で冷却する方法がある。また、炉冷以外では、浸炭あるいは浸炭窒化後の冷却時に、引き続きA、変態点温度以下に恒温保持を施してフェライト+パーライト組織とする熱処理法がある。

[0126]後者の方法を適用する場合。恒温変態が100%完了しているのが望ましいが、恒温保持時間短いと、フェライト+パーライトの割合が少なくなり、室温への冷却によりマルテンサイトが形成されて、Mo複炭化物の析出が不十分となることが予想される。

【0127】そこで、本発明者等は、かかる熱処理方法とMo複炭化物との関係、即ち、恒温変態が完了せずに形成されるマルテンサイトの量が熱処理及び研削加工完了後の完成品表面のMo複炭化物量に及ぼす影響、およびMo複炭化物析出量と転がり軸受の寿命との関係を明らかにするために、以下の実験を行った。

【0128】表8に示した鋼種 $11\sim16$ について、それぞれ ϕ 60×6mmの試験片を作製した。表8の鋼種はいずれもC、Mn、Cr、Ni、Moの含有量が本発明範囲内にある。なお、鋼種 $11\sim16$ のSi およびS含有量は、上述した第1の態様の実施の形態の好適範囲(Si ≤ 1 .0 wt%、S \leq 0.0 2 wt%)を満足させる値となっている。

[0129]

【表8】

鋼種	化学成分(重量%)								
	С	Si	. Hu	Ni	Cr	Mo			
11	0. 33	0. 45	0.80	0.08	1. 48	0. 85			
12	0. 32	0. 42	1.00	0. 09	1. 50	0. 99			
13	0. 33	0. 22	0. 81	0. 31	1. 48	1. 01			
14	0. 35	0. 44	1. 15	0. 50	0. 99	0. 98			
15	0. 33	0. 22	0.81	0. 08	1.48	1. 21			
16	0. 35	0. 44	1.00	0. 08	1. 20	1. 42			

【0130】 これらの試験片を950° Cで5時間浸炭処理後、引き続きA、変態点以下の650° Cでマルテンサイト面積率を変えるため、種々の時間、窒素雰囲気 40中で恒温保持後、室温まで冷却した。また、860° Cに再加熱後、焼入れ硬化処理を施した後、160° Cで2時間焼き戻し処理を施した。

【0131】各試験片は寿命試験を行い、また、浸炭、恒温保持後の試験片については中心軸線を含む断面を切り出し、断面を光学顕微鏡によるミクロ組織観察によりマルテンサイト面積率を測定した。

[0132] 熱処理及び軸受の転動面を想定した研削仕上が完了した試験片については表面に鏡面仕上げを施した後、EPMA(島津製作所製EPMA-1600)に 50

よりC、Cr、Moの各元素について面分析を行い、炭化物面積率およびMo複炭化物の面積率を画像解析により求めた。また、面分析結果において、ある一定値以上のMo強度を示した炭化物をMo複炭化物として計測した。

【0133】更に、各試験片については電解法により炭化物を抽出し、X線回折法により炭化物の同定を行った。電解液としては0.2 N塩酸と5%クエン酸溶液の混合溶液を使用し、陽極を試験片、陰極を銅として、電流密度10mA/cm²で電解し、陽極残渣を回収した。

[0134] 軸受寿命試験は、「特殊鋼便覧」(第一版 電気製鋼研究所編 理工学社 1969年5月25

日)第10-21頁記載のスラスト形軸受鋼試験機を用いて熱処理完了後の上記試験片を研削加工して黒皮を除去したものをスラスト寿命試験した。試験条件は以下の通りである。

[0135]

面圧: 4900MPa

回転数:3000c.p.m.

潤滑油:#68タービン油(日本石油(株)製)

異物(ゴミ):Fe,C系粉を潤滑油中に300ppm

混入

硬さ:HRC52

粒径:74~147μm

なお、試験に際して、各試験片についてその10%に顕 微鏡又は肉眼で視認できるクラック、フレーキングが発 生した時点を寿命(L10寿命)と判定し、この時点まで の累積回転数をもって寿命の定量的表現とした。

[0136]図10に浸炭、恒温保持後のマルテンサイト面積率と熱処理及び研削仕上完了後の完成品表面における全炭化物面積率に対するMo複炭化物面積率の比の関係を示す。

【0137】図10において、浸炭、恒温保持後のマルテンサイト面積率が20%以上、即ちフェライト+パーライトの割合が少ないと、Mo複炭化物比は小さい。この場合、炭化物はX線回折の結果、セメンタイトのみを確認し、Mo複炭化物はほとんど析出しないことが分かる。ところが、熱処理完了後のMo複炭化物比は、恒温保持後のマルテンサイト面積率が20%以下で増加し始め、更に、恒温保持後のマルテンサイト面積率が5%以下にまで恒温変態が進行すると、Mo複炭化物比が著しく増大するのが分かる。

[0138]なお、X線回折の結果、マルテンサイトの面積率が20%以下で増大するMo複炭化物は、M₂,C。であることを確認した。図11は図10において熱処理及び研削加工完了品表面におけるMo複炭化物比が増大する、浸炭、恒温保持後のマルテンサイト面積率が20%以下の試験片について、L₁₀寿命とMo複炭化物比

との関係を示す。

【0139】図11において、Mo複炭化物比が0.2 以上で寿命が大幅に向上し、Mo複炭化物比が0.5まで増加傾向が続く。しかしながら、Mo複炭化物比が0.5を超えると寿命の延長の効果が飽和するが、これは、Mo複炭化物が粗大化し始め、硬さの向上に寄与しなくなるためと考えられる。

【0140】以上の結果より、熱処理方法としては、浸炭あるいは浸炭窒化処理後の冷却時に、炉冷あるいはA 10、変態点以下の温度域に恒温保持する熱処理を施して、その後、焼入れ、焼き戻し処理を施し、熱処理完了品表面のMo複炭化物面積比を0.2~0.5の範囲とする。

【0141】また、恒温保持の条件であるが、恒温保持後のマルテンサイト面積率が5%以下、即ちフェライト+パーライトが95%以上となることが望ましい。したがって、恒温保持の時間、温度及び恒温保持温度への冷却条件としては、上述した第1の態様の実施の形態の好適範囲を適用することができる。

20 【0142】また、恒温保持を施して、マルテンサイト 面積率を5%以下にすると、マルテンサイト変態に伴う 変態応力による放冷割れや、また、浸炭あるいは浸炭窒 化時の雰囲気ガス中に含まれる水素ガスに起因する白点 割れの発生を防止する作用を有する。

[素材成分を変えた場合、及び熱処理方法を変えた場合の影響]表9に示した組成の鋼21~38を材料とする φ60×6mm円盤状試験片について、次のような熱処理T1~T5を施した。ことで、表9の鋼種21~29 はいずれもC, Mn, Cr, Ni, Moの含有量が本発30 明範囲内にあり、30~38はC, Mn, Cr, Ni, Moの含有量が部分的に本発明範囲外にある。なお、鋼種21~29のSiおよびS含有量は、上述した第1の 態様の実施の形態の好適範囲(Si≦1.0wt%、S≦0.02wt%)を満足させる値となっている。

[0143]

[表9]

	鋼種			化学成分	(重量%)		
		С	Si	Mn	Ni	Cr	Жо
	21	0. 32	0. 42	1. 00	0. 08	1.48	0. 85
	22	0. 32	0. 22	0. 81	0. 09	1.51	0. 97
	23	0. 34	0. 40	1.00	0. 12	1. 51	1.00
本	24	0. 32	0. 22	0. 81	0.08	1.51	1. 40
発	25	0. 25	0. 45	0. 80	0.50	1.40	0. 99
明	26	0. 32	0. 22	0. 62	0.09	1. 51	0. 97
	27	0. 35	0. 35	1. 10	0.12	1. 38	1. 20
	28	0.38	0. 41	- 0, 80	0. 07	1. 88	0. 90
	29	0. 32	0.42	0. 79	0. 08	0. 60	1.00
	.30	0. 32	0. 50	0.70	0. 10	0.40	1.00
	31	0.40	0. 32	1.00	0. 09	3. 98	1.00
	32	0. 42	0. 45	1.10	0. 10	1. 51	0.50
比	3, 3,	0. 25	0. 42	1. 20	0. 08	1. 48	1.70
較	3 4	0. 32	0.40	0.30	0. 31	1. 20	0. 90
例	35	0. 25	0. 22	1.40	0. 33	1. 51	0. 98
	36	0. 32	0.44	0.73	0.70	1.00	1.00
	37	0.11	0.71	0.69	0. 15	1.51	1. 12
<u> </u>	· 38	0. 65	0. 22	0.72	0.12	1. 22	0.95

[0144] [熱処理T1] 930~950° Cで約6 時間Rxガス+エンリッチガスの雰囲気で浸炭を行った 後、A、変態点以下の650°Cで窒素ガス冷却を行 い、引き続き15時間恒温保持後、室温まで空冷し、次 いで、830~860°Cで30分間保持した後、焼入 れ (硬化処理) を行い、次いで、160~200°Cで 2時間の焼戻しを行った。

[熱処理T2] 930~950° Cで約6時間Rxガス 炉冷(脱炭防止のため窒素雰囲気中で30~50°C/ Hrの冷却速度に制御)し、次いで、830~860° Cで30分間保持した後、焼入れ(硬化処理)を行い、 次いで、160~200°Cで2時間の焼戻しを行っ

[熱処理T3] 930~950° Cで約6時間Rxガス +エンリッチガスの雰囲気で浸炭を行った後、室温まで 放冷し、次いで、830~860° Cで30分間保持し た後、焼入れ(硬化処理)を行い、次いで、160~2 00°Cで2時間の焼戻しを行った。

[熱処理T4] 930~950° Cで約6時間Rxガス

+エンリッチガスの雰囲気で浸炭を行った後、室温まで 放冷し、次いで、窒素雰囲気中650~680°Cで4 時間の中間焼鈍処理を2回行った。次いで、830~8 60°Cで30分間保持した後、焼入れ(硬化処理)を 行い、次いで、160~200°Cで2時間の焼戻しを 行った。

[熱処理T5] 930~950° Cで約6時間Rxガス +エンリッチガス十7%アンモニアガスの雰囲気で浸炭 +エンリッチガスの雰囲気で浸炭を行った後、室温まで 30 窒化を行った後、A,変態点以下の650°Cに窒素ガ ス冷却を行い、引き続き15時間恒温保持後、室温まで 空冷し、次いで、830~860°Cで30分間保持し た後、焼入れ(硬化処理)を行い、次いで、160~2 00°Cで2時間の焼戻しを行った。

> 【0145】これらの熱処理T1~T5を施した試験片 21~38について、上記同様にしてMo複炭化物比を 測定し、また、寿命試験を行った。表10及び表11に 熱処理(T1~T5)、鋼種21~38、研削加工完了 品表面のMo複炭化物比及びL1。寿命を示す。

40 [0146]

【表10】

	熱処理	銅種	Mo複炭化物	L ₁₀ 寿命
	条件		面積比	(×10 ⁶ cycle)
		21	0. 23	29. 1
- 1	1	22	0. 38	35. 4
1		23	0. 38	36. 3
	Ti	24	0. 48	38. 0
İ	• •	25	0. 43	35. 2
		26	0. 32	30.8
		27	0. 43	39. 7
		28	0. 29	29. 8
		29	0. 33	32. 5
ſ		21	0. 25	28. 5
		22	0. 35	32. 1
寒		23	0. 36	38. 1
施	T2	24	0. 45	39. 2
例	12	25	0.43	39. 0
		26	0. 32	32. 5
		27	0. 40	38. 6
		28	0. 29	36. 5
!		29	0. 29	33. 3
- 1		21	0, 25	30.8
		22	0. 29	34. 9
	į	23	0. 32	38. 5
ĺ	T5	24	0. 43	41.0
	, ,	25	0. 31	36. 1
		26	0. 30	38. 0
	i	27	0. 39	37. 6
		28	0. 29	39. 4
- 1				

[0147]

* *【表11】

	熟处理	鋼種	Mo複炭化物	L _{Io} 寿命
	条件		面積比	(×10 ⁶ cycle)
		30	0. 08	4. 5
		31	0. 10	6. 2
		32	0. 08	5. 4
	TI	33	0. 15	6. 3
i i	'''	34	0, 08	3. 9
		35	0. 23	3. 3
		3.6	0. 27	3. 2
		37	0. 24	2. 7
) !		- 85	0. 05	6. 7
		21	0.04	6. 8
		22	0. 05	7. 1
比		23	0. 06	8. 9
اسدا	T3	24	0. 01	9. 5
較	13	25	0.03	6. 5
例		26	0. 04	7. 5
l "		27	0. 03	1. 2
		28	0. 11	9. 3
		29	0. 09	7.5
1 1		21	0. 09	9. 3
		22	0. 10	9. 2
		23	0. 12	10. 1
	T4	24	0. 18	11. 2
	•	25	0.12	10.8
		26	0. 10	9. 4
		27	0. 13	9. 3
		28	0. 08	11.0
		29	0. 09	9.9

【0148】T1(熱処理)-21(鋼種)~T1-2 9、T2-21~T2-29及びT5-21~T5-2 9は本発明の実施例であり、T1-30~T1-38、 T3-21~T3-29及びT4-21~T4-29は 比較例である。実施例はいずれもMo複炭化物比が比較 例に比べて高い値となっており、寿命延長の効果は著し 50 り、表10のT5-21~T5-29のMo複炭化物比

【0149】実施例T5-21~T5-29は浸炭処理 の代わりに浸炭窒化処理を施した場合であるが、浸炭の 場合と同様の効果が得られる。この場合、Mo複炭化物 に加え、Mo複窒化物及びMo複炭窒化物も含まれてお の値はこれらを含む統計(完成品表面における炭化物) 窒化物及び炭窒化物の全面積率に対するMo含有炭化 物、Mo含有窒化物及びMo含有炭窒化物の面積率の 比)で評価している。このように窒素を付加することに より、硬さをさらに高めることができるので、耐摩耗性 や転がり寿命の向上を図ることができる。したがって、 L10寿命についてもT1-21~T1-29 (浸炭) と T5-21~T5-29 (浸炭窒化)を比較すると、ほ とんどの場合、多少ではあるが浸炭窒化の方がより長寿 命となっていることが分かる。

【0150】実施例T2-21~T2-29は浸炭後、 炉冷した場合であり、Mo複炭化物比は高く、L1,寿命 は長い。但し、炉冷による冷却は処理時間が増大するの で、処理時間の観点からは、浸炭或いは浸炭窒化後、恒 温保持する方が望ましい。

【0151】比較例T1-30~T1-38はいずれも 元素含有量が本発明範囲外であり、L10寿命は短い。T 1-30は炭化物形成元素であるCr含有量が少なくて 炭化物の析出量が少ないため、T1-31はCrが過剰 ないため、それぞれ短寿命になったと考えられる。T1 -32はMo含有量が過少であるためセメンタイト中に Moが固溶してしまい、これによりMo複炭化物比が小 さくなって短寿命となった。T1-33はMoを過剰に 含有しているため、熱処理条件T1の恒温保持時間の1 5時間では恒温変態が完了せずフェライト+パーライト 組織とならないことからMo複炭化物比が小さくなり、 短寿命を示した。T1-34、T1-35はいずれもM o複炭化物比は高いが、T1-34はMn含有量が過少 であり、残留オーステナイト量が少ないため短寿命とな 30 フ図である。 り、一方、T1-35はMn含有量が過剰で残留オース テナイト量が多くなりすぎ、硬さが低下したため短寿命 となった。T1-36はNi含有量が過剰で残留オース テナイト量が多くなりすぎ、硬さが低下して短寿命にな ったと考えられる。T1-37はC含有量が過少で炭化 物の析出量が少ないため短寿命になり、T1-38はC 含有量が過剰であるため表面層が過浸炭となり、多量に 析出したセメンタイト中にMoが固溶してMo複炭化物 比が小さくなったため短寿命となった。

[0152]比較例T3-21~T3-29は、Mo複 40 炭化物比が実施例に比べて小さく、寿命が短い。これ は、浸炭後、恒温保持をせず、放冷した後に焼入れ硬化 処理を行ったため、Mo複炭化物の析出量が少なく、十 分な表面硬さが得られないためである。

【0153】比較例T4-21~T4-29は、浸炭後 放冷した後、焼入れ処理前にA、変態点以下の温度で中 間焼鈍を行った場合であるが、比較例T3-21~T3 -29に比べて、中間焼鈍によって浸炭放冷時に形成さ れたマルテンサイトが焼戻しされて炭化物が析出するの

で、焼入れ、焼戻し処理後のMo複炭化物比は増加して いるが、本発明範囲外であり、寿命延長の効果は小さ い。Mo複炭化物比を本発明範囲にするには、浸炭後、 A、変態点以下の温度で恒温保持あるいは炉冷(徐冷) して、フェライト+パーライト組織とした後、焼入れ、 焼戻しを行うことが必要である。

[0154]

(19)

【発明の効果】上記の説明から明らかなように、請求項 1の発明によれば、浸炭あるいは浸炭窒化による表面硬 10 化法を適用して製造される熱処理品において、従来の設 備をそのまま流用して製造できると共に、短時間の処理 で従来問題となっていた放冷割れ及び白点性欠陥の両方 を確実に防止することができ、しかも、組織を改善して 朝性を高めることができるので、機械部品の寿命延長を 図ることができるという効果が得られる。

【0155】第2の目的に係る発明では、浸炭或いは浸 炭窒化後に通常の放冷を行ってより短時間の熱処理で放 冷割れ及び白点性欠陥の両方を確実に防止することがで きるので、低コストで機械部品の寿命延長を図ることが でC r չ, C。が安定となってM o 複炭化物の析出量が少 20 でき、特に鉄鋼、圧延機用ロールネック軸受のような厚 肉で大型の軸受に好適なものとすることができるという 効果が得られる。

> 【0156】第3の目的に係る発明では、Mo添加量を 最適化してセメンタイトよりも硬質かつ微細なMoを含 むM., C。系の炭化物の析出を促進せしめて表面層を硬 化することができるので、異物混入潤滑で長寿命な転が り軸受を提供することができるという効果が得られる。 【図面の簡単な説明】

> 【図1】鋼中の水素の溶解度と温度との関係を示すグラ

【図2】鋼中の水素の透過量と温度との関係を示すグラ フ図である。

【図3】鋼中の水素濃度とマルテンサイト面積率との関 係を示すグラフ図である。

【図4】バンド状マルテンサイトを説明するためのグラ フ図である。

【図5】鋼のCCT図である。

【図6】水素の残存しやすい部位を説明するための説明 図である。


【図7】疲労強度試験機の概略図である。

【図8】浸炭時間100Hrのときのマルテンサイト面 積率と欠陥発生率との関係を示すグラフ図である。


【図9】浸炭、浸炭窒化時間と欠陥発生率との関係を示 すグラフ図である。

【図10】マルテンサイト面積率と完成品表面層のMo 復炭化物比とを関係を示すグラフ図である。


【図11】完成品表面層のMo複炭化物比とLュ。寿命と の関係を示すグラフ図である。

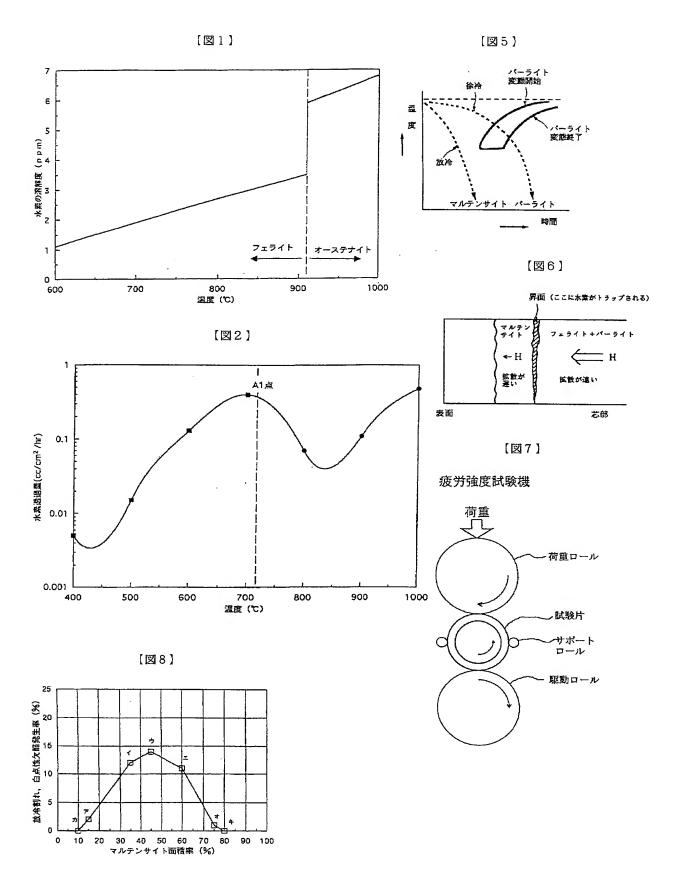


[図3]

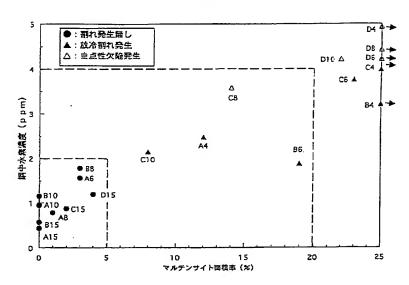




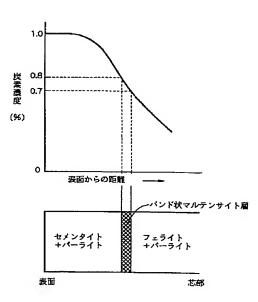


【図9】

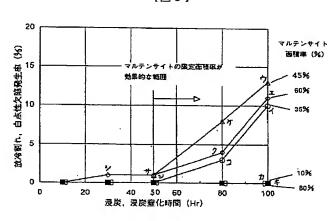

【図10】

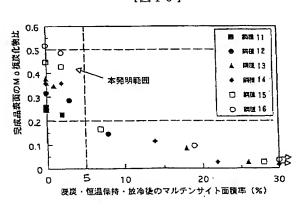

[図11]

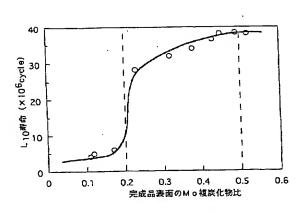

フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁶		識別記号		FΙ		
C 2 1 D	9/40			C 2 1 D	9/40	A
C 2 3 C	8/26		•	C 2 3 C	8/26	
	8/80				8/80	

(72)発明者 木内 昭広 神奈川県藤沢市鵠沼神明一丁目5番50号 日本精工株式会社内

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.